

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если коды DTC не регистрируются, но неисправность продолжает проявляться при эксплуатации автомобиля, необходимо проверить цепи по каждому признаку (см. таблицу ниже), а затем перейти на страницу, указанную в примечании по данному пункту таблицы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следует выключить зажигание при замене ЭБУ системы противоскольжения, датчика и других узлов оборудования.

Признак неисправности	Вероятно неисправный узел, цепь	См. стр.
АБС не функционирует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь электропитания системы зажигания 3. Цепь датчика скорости 4. Проверить блок управления рабочими цилиндрами тормозов при помощи портативного диагностического прибора II. В случае неисправности, проверить герметичность контура гидравлической системы. 5. Если проверка по пунктам 1-4 не выявит причин неисправности, но неисправность будет проявляться снова, заменить ЭБУ системы противоскольжения. 	<p>05-444</p> <p>05-479</p> <p>05-456</p> <p>05-461</p> <p>32-60</p>
АБС работает неправильно или недостаточно эффективно	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверить коды DTC, убедиться в регистрации кода исправного состояния системы. 2. Цепь датчика скорости 3. Цепь датчика включения стоп-сигнала 4. Проверить блок управления рабочими цилиндрами тормозов при помощи портативного диагностического прибора II. В случае неисправности, проверить герметичность контура гидравлической системы. 5. Если проверка по пунктам 1-4 не выявит причин неисправности, но неисправность будет проявляться снова, заменить ЭБУ системы противоскольжения. 	<p>05-444</p> <p>05-456</p> <p>05-461</p> <p>05-483</p> <p>32-60</p>
Неисправность контрольной лампы АБС	<ol style="list-style-type: none"> 1. Цепь контрольной лампы АБС 2. ЭБУ системы противоскольжения 	<p>05-492</p> <p>05-498</p> <p>-</p>
Проверка кодов DTC не может быть выполнена	<ol style="list-style-type: none"> 1. Цепь контрольной лампы АБС 2. Цепь подключения клеммы ТС 3. В случае положительных результатов после выполнения пунктов 1-2 и повторного проявления неисправности заменить ЭБУ системы противоскольжения. 	<p>05-492</p> <p>05-498</p> <p>05-509</p>
Невозможно выполнить проверку сигнала датчика скорости	ЭБУ системы противоскольжения	<p>-</p> <p>-</p>