

**ДИАГНОСТИКА — СИСТЕМА АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ EBD**

050XQ-17

Код DTC	C0226/21	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Код DTC	C0236/22	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Код DTC	C0246/23	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Код DTC	C0256/24	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Отображение на портативном диагностическом приборе II


C0226	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SFR гидравлического тормозного цилиндра
C0236	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SFL гидравлического тормозного цилиндра
C0246	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SRR гидравлического тормозного цилиндра
C0256	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SRL гидравлического тормозного цилиндра

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Получая сигналы от ЭБУ, электромагнитный клапан включается и контролирует давление в тормозных цилиндрах, необходимое для распределения тормозного усилия.

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
C0200/21 C0236/22 C0246/23 C0256/24	Сигнал электромагнитного клапана не соответствует результатам проверки.	<ul style="list-style-type: none"> Цепь каждого электромагнитного клапана Блок управления рабочими цилиндрами тормозов

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

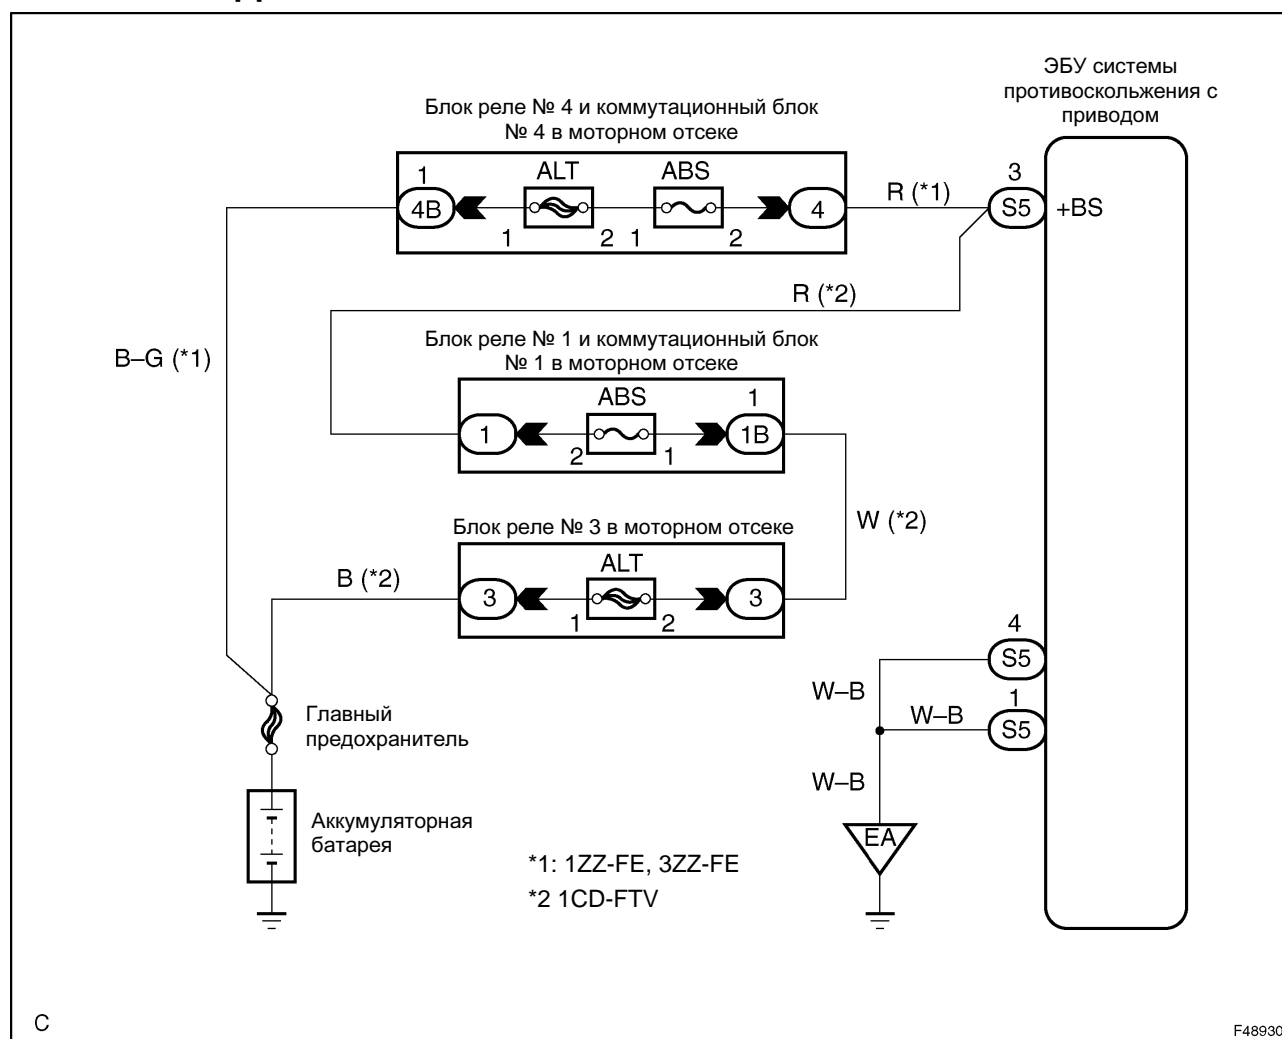

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПОДТВЕРДИТЬ КОД DTC

УКАЗАНИЕ:

Данные коды регистрируются в случае возникновения неисправности в блоке управления рабочими цилиндрами тормозов.

Цепь электромагнитного клапана находится в блоке управления рабочими цилиндрами тормозов.

Следовательно, невозможно произвести проверку электромагнитного клапана и его цепи. Убедиться в регистрации кода DTC перед заменой блока управления рабочими цилиндрами тормозов.

(a) Стереть коды DTC ([см. стр. 05-444](#)).

(b) Включить зажигание (ON(IG)).

Записаны ли те же самые коды DTC?

НЕТ

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

УКАЗАНИЕ:

Коды DTC могут быть записаны вследствие неисправности клеммы.

ДА

ЗАМЕНИТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ЦИЛИНДРАМИ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ
([см. стр. 32-61](#))