

Код DTC	C0226/21	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Код DTC	C0236/22	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Код DTC	C0246/23	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Код DTC	C0236/24	ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА SFR
----------------	-----------------	---

Отображение на портативном диагностическом приборе II

C0226	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SFR гидравлического тормозного цилиндра
C0236	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SFL гидравлического тормозного цилиндра
C0246	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SRR гидравлического тормозного цилиндра
C0256	Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана SRL гидравлического тормозного цилиндра


ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Получая сигналы от ЭБУ, электромагнитный клапан включается и регулирует давление в тормозных цилиндрах, распределяя тормозное усилие.

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
C0226/21 C0236/22 C0246/23 C0256/24	Сигнал электромагнитного клапана не соответствует контрольным значениям.	<ul style="list-style-type: none"> • Все электромагнитные клапаны • Система противоскольжения

ДИАГНОСТИКА — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD),
УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (BA), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

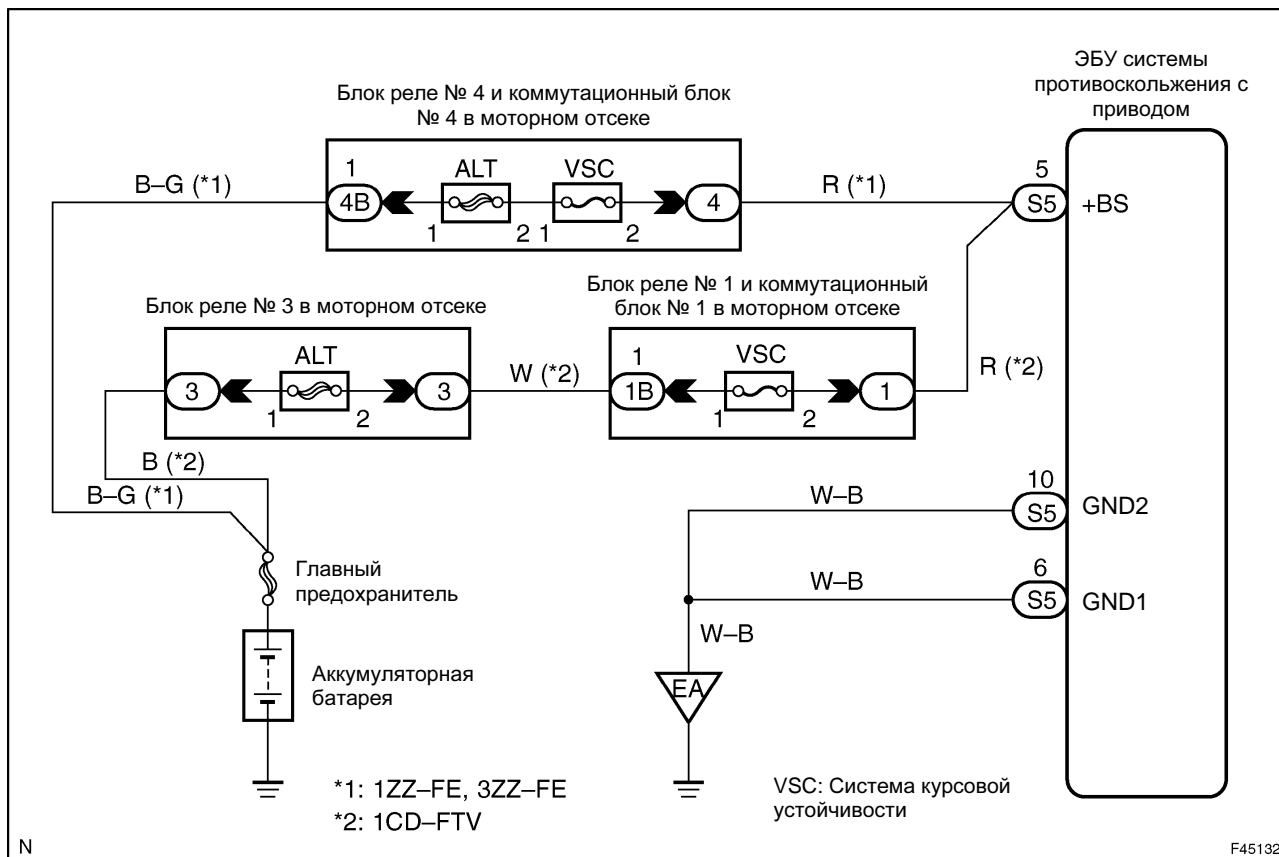

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1 ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ КОДА DTC

УКАЗАНИЕ:

Данные коды регистрируются в случае возникновения неисправности системы противоскольжения.

Цепь электромагнитного клапана находится в составе системы противоскольжения.

Следовательно, невозможно произвести проверку электромагнитного клапана и его цепи. Убедиться в регистрации кода DTC перед заменой АБС и антипробуксовочной системы.

(a) Стереть коды DTC (см. стр. 05-532).

(b) Включить зажигание.

Зарегистрированы ли те же самые коды DTC?

НЕТ

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

УКАЗАНИЕ:

Коды DTC могут быть записаны вследствие неисправности клеммы.

ДА

ЗАМЕНИТЬ СИСТЕМУ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (см. стр. 32-64)