

ДИАГНОСТИКА — АБС С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО УСИЛИЯ (EBD),
УСИЛИТЕЛЕМ ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (ВА), АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ (TRC), СИСТЕМОЙ
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (VSC)

05788-03

Код DTC	C1288/88	НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ВЕРСИИ ЭБУ
----------------	-----------------	-----------------------------------

Портативный диагностический прибор II

C1288	Несовместимость электронных блоков управления (ЭБУ)
-------	---

ОПИСАНИЕ ЦЕПИ

Код DTC	Условия регистрации кода DTC	Неисправная деталь, цепь
C1288/88	При наличии одного или обоих условий: 1. Несовместимость ЭБУ двигателя. 2. Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван.	<ul style="list-style-type: none"> ЭБУ двигателя Калибровка «нуля» у датчика угла поворота рулевого колеса

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

1	ПРОВЕРИТЬ КОДЫ DTC
----------	---------------------------

(а) Проверить, что коды DTC C1203/59 и C1208/54 не регистрируются.

Результат:

A	Коды DTC C1203/59 и C1208/54 не регистрируются.
B	Коды DTC C1203/59 и C1208/54 регистрируются.

B

**ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЦЕПЬ,
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ КОДУ DTC**

A

2	ВЫПОЛНИТЬ КАЛИБРОВКУ «НУЛЯ» У ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
----------	--

(а) Выполнить калибровку «нуля» у датчика угла поворота рулевого колеса ([см. стр. 05-523](#)).



3	ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ КОДА DTC
----------	-------------------------------------

(а) Стереть коды DTC ([см. стр. 05-532](#)).

Результат:

A	Регистрируется код исправного состояния системы.
B	Регистрируется код DTC C1288/88.

B

**ЗАМЕНИТЬ СИСТЕМУ
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ([см. стр. 32-64](#))**

A

КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

УКАЗАНИЕ:

Данный код DTC может быть записан вследствие неисправности клеммы.